
XNAH VA

Redukcinio įtaiso srieginė jungtis, nesumontuota

Savybės

1 jungtis	nesumontuotas vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	redukcinio įtaiso srieginė jungtis, nesumontuota
Gaminio forma	tiesus
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



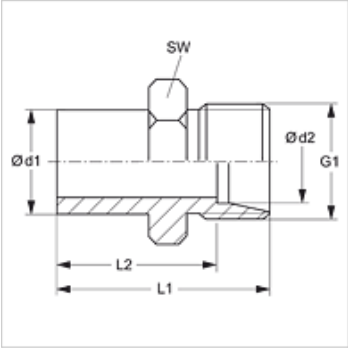

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XNAH NW 06 L 04 VA	L	PN 315	8	6	M 12 x 1,5	33,5	26,5	12
XNAH NW 08 L 04 VA	L	PN 315	10	6	M 12 x 1,5	34,0	27,0	12
XNAH NW 08 L 06 VA	L	PN 315	10	8	M 14 x 1,5	34,5	27,5	14
XNAH NW 10 L 04 VA	L	PN 315	12	6	M 12 x 1,5	35,0	28,0	14
XNAH NW 10 L 06 VA	L	PN 315	12	8	M 14 x 1,5	36,0	29,0	14
XNAH NW 10 L 08 VA	L	PN 315	12	10	M 16 x 1,5	37,0	30,0	17
XNAH NW 13 L 04 VA	L	PN 315	15	6	M 12 x 1,5	36,0	29,0	17
XNAH NW 13 L 06 VA	L	PN 315	15	8	M 14 x 1,5	36,0	29,0	17
XNAH NW 13 L 08 VA	L	PN 315	15	10	M 16 x 1,5	37,0	30,0	17
XNAH NW 13 L 10 VA	L	PN 315	15	12	M 18 x 1,5	38,0	31,0	19
XNAH NW 16 L 04 VA	L	PN 315	18	6	M 12 x 1,5	37,0	30,0	19
XNAH NW 16 L 06 VA	L	PN 315	18	8	M 14 x 1,5	38,0	31,0	19
XNAH NW 16 L 08 VA	L	PN 315	18	10	M 16 x 1,5	39,0	32,0	19
XNAH NW 16 L 10 VA	L	PN 315	18	12	M 18 x 1,5	40,0	33,0	19
XNAH NW 16 L 13 VA	L	PN 315	18	15	M 22 x 1,5	39,5	32,5	24
XNAH NW 20 L 04 VA	L	PN 160	22	6	M 12 x 1,5	39,0	32,0	27
XNAH NW 20 L 06 VA	L	PN 160	22	8	M 14 x 1,5	40,0	33,0	24
XNAH NW 20 L 08 VA	L	PN 160	22	10	M 16 x 1,5	42,0	35,0	24
XNAH NW 20 L 10 VA	L	PN 160	22	12	M 18 x 1,5	42,0	35,0	24
XNAH NW 20 L 13 VA	L	PN 160	22	15	M 22 x 1,5	43,0	36,0	24
XNAH NW 20 L 16 VA	L	PN 160	22	18	M 26 x 1,5	44,0	36,5	27
XNAH NW 25 L 04 VA	L	PN 160	28	6	M 12 x 1,5	41,0	34,0	30
XNAH NW 25 L 06 VA	L	PN 160	28	8	M 14 x 1,5	41,0	34,0	30
XNAH NW 25 L 08 VA	L	PN 160	28	10	M 16 x 1,5	42,0	35,0	30
XNAH NW 25 L 10 VA	L	PN 160	28	12	M 18 x 1,5	43,0	36,0	30
XNAH NW 25 L 13 VA	L	PN 160	28	15	M 22 x 1,5	44,0	37,0	30
XNAH NW 25 L 16 VA	L	PN 160	28	18	M 26 x 1,5	45,0	37,5	30
XNAH NW 25 L 20 VA	L	PN 160	28	22	M 30 x 2	47,0	39,5	32
XNAH NW 32 L 04 VA	L	PN 160	35	6	M 12 x 1,5	47,0	40,0	36
XNAH NW 32 L 06 VA	L	PN 160	35	8	M 14 x 1,5	47,0	40,0	36
XNAH NW 32 L 08 VA	L	PN 160	35	10	M 16 x 1,5	48,0	41,0	36
XNAH NW 32 L 10 VA	L	PN 160	35	12	M 18 x 1,5	49,0	42,0	36
XNAH NW 32 L 13 VA	L	PN 160	35	15	M 22 x 1,5	50,0	43,0	36
XNAH NW 32 L 16 VA	L	PN 160	35	18	M 26 x 1,5	49,5	42,0	36
XNAH NW 32 L 20 VA	L	PN 160	35	22	M 30 x 2	53,0	45,5	36
XNAH NW 32 L 25 VA	L	PN 160	35	28	M 36 x 2	54,0	46,5	41
XNAH NW 40 L 08 VA	L	PN 160	42	10	M 16 x 1,5	49,0	42,0	46
XNAH NW 40 L 10 VA	L	PN 160	42	12	M 18 x 1,5	50,0	43,0	46
XNAH NW 40 L 13 VA	L	PN 160	42	15	M 22 x 1,5	52,0	45,0	46
XNAH NW 40 L 16 VA	L	PN 160	42	18	M 26 x 1,5	51,5	44,0	46
XNAH NW 40 L 20 VA	L	PN 160	42	22	M 30 x 2	53,5	46,0	46
XNAH NW 40 L 25 VA	L	PN 160	42	28	M 36 x 2	55,0	47,5	46
XNAH NW 40 L 32 VA	L	PN 160	42	35	M 45 x 2	58,0	47,5	46
XNAH NW 04 S 03 VA	S	PN 630	8	6	M 14 x 1,5	37,0	30,0	14

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

XNAH VA

Redukcinio įtaiso srieginė jungtis, nesumontuota

HANSA-FLEX

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XNAH NW 06 S 03 VA	S	PN 630	10	6	M 14 x 1,5	39,0	32,0	14
XNAH NW 06 S 04 VA	S	PN 630	10	8	M 16 x 1,5	41,0	34,0	17
XNAH NW 08 S 03 VA	S	PN 630	12	6	M 14 x 1,5	39,0	32,0	14
XNAH NW 08 S 04 VA	S	PN 630	12	8	M 16 x 1,5	41,0	34,0	17
XNAH NW 08 S 06 VA	S	PN 630	12	10	M 18 x 1,5	41,0	33,5	19
XNAH NW 10 S 03 VA	S	PN 630	14	6	M 14 x 1,5	42,0	35,0	17
XNAH NW 10 S 04 VA	S	PN 630	14	8	M 16 x 1,5	44,0	37,0	17
XNAH NW 10 S 06 VA	S	PN 630	14	10	M 18 x 1,5	44,0	36,5	19
XNAH NW 10 S 08 VA	S	PN 630	14	12	M 20 x 1,5	46,0	38,5	22
XNAH NW 13 S 03 VA	S	PN 630	16	6	M 14 x 1,5	42,0	35,0	17
XNAH NW 13 S 04 VA	S	PN 630	16	8	M 16 x 1,5	44,0	37,0	17
XNAH NW 13 S 06 VA	S	PN 630	16	10	M 18 x 1,5	44,0	36,5	19
XNAH NW 13 S 08 VA	S	PN 630	16	12	M 20 x 1,5	46,0	38,5	22
XNAH NW 13 S 10 VA	S	PN 630	16	14	M 22 x 1,5	48,0	40,0	24
XNAH NW 16 S 03 VA	S	PN 400	20	6	M 14 x 1,5	49,0	42,0	22
XNAH NW 16 S 04 VA	S	PN 400	20	8	M 16 x 1,5	49,0	42,0	22
XNAH NW 16 S 06 VA	S	PN 400	20	10	M 18 x 1,5	50,0	42,5	22
XNAH NW 16 S 08 VA	S	PN 400	20	12	M 20 x 1,5	51,0	43,5	22
XNAH NW 16 S 10 VA	S	PN 400	20	14	M 22 x 1,5	53,0	45,0	24
XNAH NW 16 S 13 VA	S	PN 400	20	16	M 24 x 1,5	53,0	44,5	27
XNAH NW 20 S 03 VA	S	PN 400	25	6	M 14 x 1,5	51,0	44,0	27
XNAH NW 20 S 04 VA	S	PN 400	25	8	M 16 x 1,5	51,0	44,0	27
XNAH NW 20 S 06 VA	S	PN 400	25	10	M 18 x 1,5	51,0	43,5	27
XNAH NW 20 S 08 VA	S	PN 400	25	12	M 20 x 1,5	53,0	45,5	27
XNAH NW 20 S 10 VA	S	PN 400	25	14	M 22 x 1,5	55,0	47,0	27
XNAH NW 20 S 13 VA	S	PN 400	25	16	M 24 x 1,5	56,0	45,5	27
XNAH NW 20 S 16 VA	S	PN 400	25	20	M 30 x 2	49,0	48,5	32
XNAH NW 25 S 03 VA	S	PN 400	30	6	M 14 x 1,5	59,0	52,0	32
XNAH NW 25 S 04 VA	S	PN 400	30	8	M 16 x 1,5	59,0	52,0	32
XNAH NW 25 S 06 VA	S	PN 400	30	10	M 18 x 1,5	59,0	51,5	32
XNAH NW 25 S 08 VA	S	PN 400	30	12	M 20 x 1,5	59,0	51,5	32
XNAH NW 25 S 10 VA	S	PN 400	30	14	M 22 x 1,5	58,0	50,0	32
XNAH NW 25 S 13 VA	S	PN 400	30	16	M 24 x 1,5	61,0	52,5	32
XNAH NW 25 S 16 VA	S	PN 400	30	20	M 30 x 2	60,0	49,5	32
XNAH NW 25 S 20 VA	S	PN 400	30	25	M 36 x 2	69,0	57,0	41
XNAH NW 32 S 03 VA	S	PN 315	38	6	M 14 x 1,5	62,0	55,0	41
XNAH NW 32 S 04 VA	S	PN 315	38	8	M 16 x 1,5	62,0	55,0	41
XNAH NW 32 S 06 VA	S	PN 315	38	10	M 18 x 1,5	62,0	54,5	41
XNAH NW 32 S 08 VA	S	PN 315	38	12	M 20 x 1,5	62,0	54,5	41
XNAH NW 32 S 10 VA	S	PN 315	38	14	M 22 x 1,5	65,0	57,0	41
XNAH NW 32 S 13 VA	S	PN 315	38	16	M 24 x 1,5	64,0	55,5	41
XNAH NW 32 S 16 VA	S	PN 315	38	20	M 30 x 2	67,0	56,5	41
XNAH NW 32 S 20 VA	S	PN 315	38	25	M 36 x 2	72,0	60,0	41
XNAH NW 32 S 25 VA	S	PN 315	38	30	M 42 x 2	74,0	60,5	46

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d1 = išorinis vamzdžio skersmuo – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XNAH	Redukcinio įtaiso srieginė jungtis, nesumontuota, Plienas
NAH VA	Redukcinio įtaiso srieginė jungtis, nesumontuota, nerūdijantysis plienas

Papildomos dalys

VOM	Sumontuotas antgalis