# K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO


2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izejas spiediens** | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| **Vielas temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Vides temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |
| **Modelis** | Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator |
| **Stiprinājuma veids** | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Vadība/drošinātājs** | lockable handwheel |
| **Uzstādīšanas stāvoklis** | Vertical, drain down |
| **Filtra smalkums** | 5,00 µm |
| **Manometra pieslēgums** | G 1/4 i |
| **maks. kondensāta daudzums** | 49 cc |
| **maks. eļļas iepildes daudzums** | 80 cc |
| **Nominālā caurplūde G 1/2** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde G 3/8** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| **Eļļas dozēšana pie qv=1000 l/min** | 1-2 drops / min (guideline) |
| **PE maks. 12** | 16 bar |
| **Filtra elements** | Cellpor |
| **Korpuss** | PA66 |
| **Membrāna, blīvējumi** | Ms/NBR/PA6 |
| **Pilienu aizsargs** | Polycarbonate |
| **Eļļas veids** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |



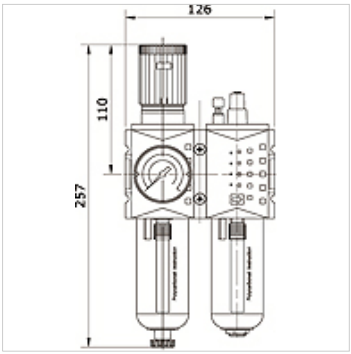


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Regulēšanas diapazons | Indikācijas diapazoni | Tvertne | Tipizmērs | Kondensāta notece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 88** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 89** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 90** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 91** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 92** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 93** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 94** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 95** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 96** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 97** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 98** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 99** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 00** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 01** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 02** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 03** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 04** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 05** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 06** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 07** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 08** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 09** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 10** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 11** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*