


# 4 ВКНЛ X / 4 ВКНС X

4-ходовой шаровой кран

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°
Отверстие	X-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука
Защита поверхности	Воронение

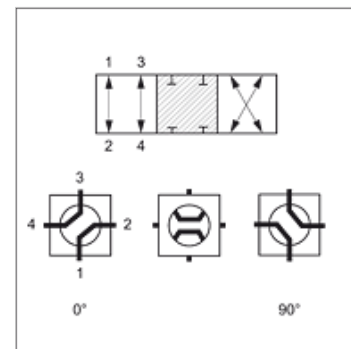

## Указание

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.  
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

## Изделие

Наименование	DN*	Серия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	перекрытие	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*
4 ВКНЛ 04 X	4	L	6	M 12x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 ВКНЛ 06 X	6	L	8	M 14x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 ВКНЛ 08 X	8	L	10	M 16x1,5	положит. (закрыт)	7,5	PN 500	14	1,5
4 ВКНЛ 10 X	10	L	12	M 18x1,5	положит. (закрыт)	7,5	PN 500	14	1,5
4 ВКНЛ 13 X	12	L	15	M 22x1,5	положит. (закрыт)	11,5	PN 400	14	1,5
4 ВКНЛ 16 X	16	L	18	M 26x1,5	положит. (закрыт)	11,5	PN 400	17	1,5
4 ВКНЛ 20 X	19	L	22	M 30x2	положит. (закрыт)	18,0	PN 400	17	1,5
4 ВКНЛ 25 X	25	L	28	M 36x2	положит. (закрыт)	22,0	PN 350	17	1,5
4 ВКНЛ 32 X	31	L	35	M 45x2	положит. (закрыт)	22,0	PN 350	17	1,5
4 ВКНЛ 40 X	38	L	42	M 52x2	положит. (закрыт)	33,0	PN 63	22	1,5
4 ВКНС 04 X	4	S	8	M 16x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 ВКНС 06 X	6	S	10	M 18x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 ВКНС 08 X	8	S	12	M 20x1,5	положит. (закрыт)	7,5	PN 500	14	1,5
4 ВКНС 10 X	10	S	14	M 22x1,5	положит. (закрыт)	7,5	PN 500	14	1,5
4 ВКНС 13 X	12	S	16	M 24x1,5	положит. (закрыт)	11,5	PN 400	14	1,5
4 ВКНС 16 X	16	S	20	M 30x2	положит. (закрыт)	11,5	PN 400	17	1,5
4 ВКНС 20 X	19	S	25	M 36x2	положит. (закрыт)	18,0	PN 400	17	1,5
4 ВКНС 25 X	25	S	30	M 42x2	положит. (закрыт)	22,0	PN 350	17	1,5
4 ВКНС 32 X	31	S	38	M 52x2	положит. (закрыт)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – LW = условный проход – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Запасные части

ВК ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана
ВК GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана