


# K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO

2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Свойства

изходящо налягане	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator
вид закрепване	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
задействане / предпазител	lockable handwheel
Монтажно положение	Vertical, drain down
тънкоост на филтрация	5,00 µm
съединение за манометър	G 1/4 i
макс. количество кондензат	49 cc
макс. количество пълнене на масло	80 cc
номинално протичане G 1/2	3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)
доз. на масло при qv=1000 l/min	1-2 drops / min (guideline)
PE макс 12	16 bar
филтриращ елемент	Cellpor
корпус	PA66
мембрана, уплътнения	Ms/NBR/PA6
наставка прокапване	Polycarbonate
вид масло	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

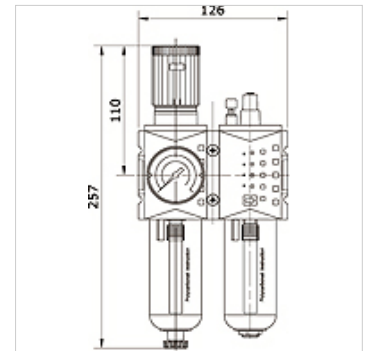

## Артикул

Обозначение	Съединение	диапазон на регулиране	диапазони на индикация	резервоар	Конструктивен размер	изпускане на кондензат
K- 07 25 21 88	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 89	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 90	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 91	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 92	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 93	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 94	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 95	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 96	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 97	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 98	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 99	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 00	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 01	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 02	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 03	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 04	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 05	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 06	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 07	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 08	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 09	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 10	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 11	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic